ANALYSE PRÉVISIONNELLE DES DÉFAILLANCES :

Définition:

L'AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité) est une méthode d'analyse préventive de la sûreté de fonctionnement des produits et des équipements. Ce principe de la prévention repose sur le recensement systématique et l'évaluation des risques potentiels d'erreurs susceptibles de se produire à toutes les phases de réalisation d'un produit. C'est une méthode précieuse qui permet à l'entreprise de valider, tout au long de la construction du produit, sa qualité et sa fiabilité :

- Elle identifie les modes de défaillance des composants, en évaluant les effets sur l'ensemble des fonctions et en analysant les causes.
- Elle évalue l'impact, ou criticité, de ces modes de défaillances sur la sûreté de fonctionnement.
- En phase de conception, elle est associée à l'Analyse Fonctionnelle, pour la recherche des modes de défaillances spécifiques à chaque fonction ou contrainte des composants.
- Dans le cas d'analyse sur des procédures ou chaînes de fabrication, elle permet de localiser les opérations pouvant conduire à élaborer un produit ne respectant pas le cahier des charges, ce qui permettra par la suite de limiter les rebuts.
- Appliquée à un groupe de travail pluridisciplinaire, elle est recommandée pour la résolution de problèmes mineurs dont on veut identifier les causes et les effets ; elle contribue donc à la construction et à l'amélioration de la qualité.

Il existe plusieurs types d'AMDEC dont les deux suivantes :

- -AMDEC machine (ou moyen de production) : on identifie les défaillances du moyen de production dont les effets agissent directement sur la productivité de l'entreprise. Il s'agit donc de l'analyse des pannes et de l'optimisation de la maintenance.
- AMDEC procédé: on identifie les défaillances du procédé de fabrication dont les effets agissent directement sur la qualité du produit fabriqué (les pannes ne sont pas prises en compte).

Historique:

Elle trouve son origine dans les années **1950**, sous le nom de FMEA (Failures Modes and Effects Analysis). Utilisée exclusivement aux USA et au Japon pour améliorer la fiabilité des produits de haute technicité (armement, avionique, spatial), elle fait son apparition en Europe en **1970** dans l'industrie nucléaire (du militaire vers le civil). Le grand essor de l'AMDEC est dû à sa mise en oeuvre généralisée dans l'industrie automobile (à partir de **1979** chez Ford) ; tous les soustraitants ont dû suivre.

Conformément au QS 9000 (équivalent de l'ISO 9000 pour l'automobile), les fournisseurs automobiles devaient utiliser la planification qualité du procédé (APQP), incluant l'outil AMDEC et développant les plans de contrôle. Les industries électroniques, puis les industries mécaniques se sont inscrites ensuite dans cette démarche (apparition de la notion de sécurité des biens et des personnes).

Démarche de la méthode AMDEC:

L'AMDEC est une technique d'analyse exhaustive et rigoureuse de travail en groupe :

chacun y met en commun son expérience et sa compétence. Mais, pour la réussir, il faut bien connaître le fonctionnement du système qui est analysé ou avoir les moyens de se procurer l'information auprès de ceux qui la détiennent.

Elle comporte cinq étapes :

- Etape 1 : préparer l'étude.
- Etape 2 : réaliser l'analyse fonctionnelle.
- Etape 3 : réaliser l'analyse qualitative des défaillances.
- Etape 4 : évaluer la criticité.
- Etape 5 : définir et suivre un plan d'actions correctives et préventives.

Démarche de la méthode AMDEC :

a- Etape 1 : Préparation de l'étude

Lors de la première étape de préparation, il faudra d'abord valider l'objectif de l'étude : pourquoi effectue-t-on cette étude ? L'objectif va dépendre du contexte de l'étude :

- Amélioration de la fiabilité du produit,
- Amélioration de la disponibilité du moyen de production,
- Amélioration de la disponibilité du service.

Démarche de la méthode AMDEC:

On commence tout d'abord par constituer le groupe de travail. L'AMDEC fait appel à l'expérience, pour rassembler toutes les informations que détiennent les uns et les autres, mais aussi pour faire évoluer les conclusions que chacun en tire et éviter que tous restent sur leur a priori.

A – Les acteurs de la méthode

1. Le demandeur (ou pilote) : c'est la personne ou le service qui prend l'initiative de déclencher l'étude. Il est responsable de celle-ci jusqu'à son aboutissement. Il en définit le sujet, les critères et les objectifs. Il ne doit pas être le concepteur pour garantir l'indépendance des jugements.

Démarche de la méthode AMDEC :

- 2. Le décideur : c'est la personne responsable dans l'entreprise du sujet étudié, et qui, en dernier recours et à défaut de consensus, exerce le choix définitif. Il est responsable et décideur des coûts, de la qualité et des délais.
- 3. L'animateur : c'est le garant de la méthode, l'organisateur de la vie du groupe. Il précise l'ordre du jour des réunions, conduit les réunions, assure le secrétariat, assure le suivi de l'étude. Très souvent, c'est un intervenant extérieur, ou du moins extérieur au service de façon à pouvoir jouer les candides.

Démarche de la méthode AMDEC :

4. Le groupe de travail : 2 à 5 personnes en général, responsables et compétentes, ayant la connaissance du système à étudier et pouvant apporter les informations nécessaires à l'analyse (on ne peut bien parler que de ce que l'on connaît bien). Selon l'étude (produit, procédé ou moyen de production), ce seront des représentants du design, du marketing, du bureau d'études, du service qualité, du service achat, de la production, de la maintenance ou des experts du domaine étudié.

Démarche de la méthode AMDEC :

B - Planification des réunions

Comme il est difficile de réunir 5 à 8 personnes d'un certain niveau (elles sont souvent peu disponibles), on planifie les cinq phases, de la « préparation » jusqu'aux « action menées » en respectant une fréquence d'une demi-journée tous les 15 jours en général.

C – Limitations de l'étude

Il est nécessaire de limiter le champ et la durée de l'étude. Un champ d'étude trop important conduira à un exercice harassant pour un résultat médiocre. Une durée d'étude de 2 à 3 mois est tout à fait raisonnable.

Démarche de la méthode AMDEC :

D – Constitution du dossier AMDEC

Dans cette phase, on effectue la collecte des données nécessaires à l'étude :

- Cahier des charges ou spécifications du produit,
- Plans, nomenclature, gammes de fabrication, spécifications,
- Calculs et leur vérification (chaîne de cotes),
- Contraintes de fabrication,
- Défaillances observées (retours clients, rebut de production),
- Essais de fiabilité, résultats de test,
- Relevés statistiques d'exploitation, historiques des pannes,
- Probabilités de défaillances liées à la technologie,
- Objectifs qualité.

Démarche de la méthode AMDEC :

E - Fin de l'étape 1 : fiche de synthèse

Cette fiche accompagne l'étude tout au long de sa durée. On y retrouve toute la phase d'initialisation ainsi que le suivi de l'étude. Elle est à remplir par l'animateur lors d'un entretien avec le demandeur et complétée avec le décideur. Son but est de formaliser sur un document les points clés de l'étude AMDEC.

Démarche de la méthode AMDEC:

b- Etape 2: Analyse fonctionnelle

L'objectif final de l'étape 2 est la réalisation d'un dossier complet sur le système étudié. Ce dossier comprend :

- la feuille de synthèse de l'état actuel de l'étude AMDEC,
- ce que l'on connaît sur les fonctions à étudier,
- ce que l'on connaît sur l'environnement du système,
- les objectifs de qualité et de fiabilité (conception), le TRS (en production), etc..
- l'analyse fonctionnelle,
- les historiques (lien GMAO-AMDEC),
- le plan de maintenance préventive,
- le conditionnement du produit (marketing).

Démarche de la méthode AMDEC:

- c- Etape 3 : Analyse qualitative des modes de défaillance A partir de l'analyse fonctionnelle, la démarche consiste en :
- Une recherche des modes de défaillance (par exemple perte de fonction, dégradation d'une fonction, pas de fonction, fonction intempestive),
- Une recherche des causes (choix pouvant être guidé par la gravité des conséquences),
- Une étude des effets.

Démarche de la méthode AMDEC:

A – Recensement des modes de défaillance

Exemples : perte de fonction, dégradation d'une fonction, pas de fonction, fonction intempestive.

B – Recherche des causes de défaillances

Une cause est l'anomalie initiale pouvant entraîner le mode de défaillance. Dans cette phase, il faut chercher de manière exhaustive les causes pouvant déclencher l'apparition potentielle du mode de défaillance. Le diagramme d'Ishikawa est l'outil de recensement par excellence.

Démarche de la méthode AMDEC :

C – Etude des effets


Un effet est une conséquence défavorable que le client pourrait subir (mécontentement, défaut qualité, arrêt de production).

Chaque mode de défaillance provoque un effet, c'est à dire qu'il y a une conséquence sur la fonction, le niveau supérieur, sur l'étape suivante ou sur le système environnant.

En fait, il est souvent difficile de différencier mode, effet et cause de défaillance. Il vaut mieux raisonner par niveau d'analyse

Démarche de la méthode AMDEC :

C – Etude des effets

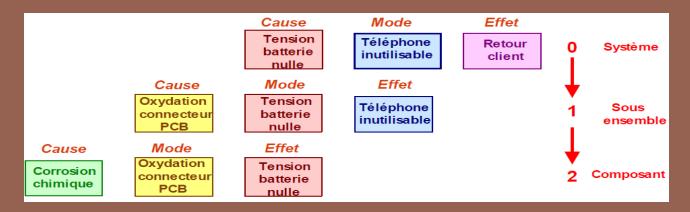

Niveaux d'analyse

D – Fin de l'étape 3 : la grille AMDEC

Un des moyens de rassembler les idées du groupe de travail est la grille AMDEC. Elle concrétise l'analyse sous la forme d'un tableau faisant apparaître, pour chaque élément traité, ses modes de défaillance, leurs causes, leurs effets et les moyens de les détecter.

Démarche de la méthode AMDEC:

La grille AMDEC typique (ANNEXE) comprend 7 colonnes : le nom de l'élément ou du composant, la fonction, le mode de défaillance, la cause de la défaillance, son effet, sa non-détection, la cotation de la criticité. Elle peut être complétée par une colonne indiquant les actions préventives pouvant être apportées.

On différentie souvent les modes, causes et effets par des couleurs afin de bien les mettre en évidence. L'ordre « mode, cause, effet » est volontaire. Les effets du mode ainsi que la non-détection seront ressentis directement par l'utilisateur. La cotation de la fréquence, de la gravité et de la non-détection va permettre une hiérarchisation des différentes défaillances.

Démarche de la méthode AMDEC :

d- Etape 4 : Evaluation de la criticité

A – Notion de criticité

La criticité permet de quantifier la notion de risque. Dans une étude AMDEC, elle est évaluée à partir de la fréquence de la défaillance, de sa gravité et de sa probabilité de nondétection. Elle détermine le choix des actions correctives et préventives à entreprendre et fixe la priorité entre ces actions. C'est un critère pour le suivi de la fiabilité prévisionnelle de l'équipement.

La cotation de la criticité permet une hiérarchisation des différentes défaillances et donc de planifier les recherches d'amélioration en commençant par celles qui ont la criticité la plus élevée. On prend alors les décisions qui s'imposent et on met en oeuvre ces améliorations.

Démarche de la méthode AMDEC:

d- Etape 4 : Evaluation de la criticité

A – Notion de criticité

Un programme de suivi est ensuite nécessaire si l'on veut pouvoir évaluer l'efficacité des améliorations : nouvelle mesure de la criticité et comparaison avec la valeur antérieure.

Démarche de la méthode AMDEC:

d- Etape 4 : Evaluation de la criticité

B – Cotation de la criticité

La cotation s'effectue sur la base de trois critères : la fréquence F d'apparition de la cause de défaillance, la gravité G de ses effets et sa non-détection N.

-Fréquence F d'apparition de la cause de défaillance : La cause de défaillance peut apparaître à l'utilisation, à la fabrication ou à la conception d'un produit. C'est la probabilité P pour que la cause se produise et qu'elle entraîne le mode de défaillance concerné. On écrit que P = P1 x P2 avec P1 = probabilité que la cause de défaillance survienne et P2 = probabilité que la défaillance survienne lorsque la cause est présente.

Démarche de la méthode AMDEC :

- d- Etape 4 : Evaluation de la criticité
- B Cotation de la criticité
- -Gravité G des effets de la défaillance : La gravité est une évaluation de l'importance des effets de la défaillance potentielle sur le client. La cause n'a pas d'incidence sur la gravité de la défaillance.
- -Non-détection N de la défaillance : Ce critère rend compte de la probabilité qu'a la défaillance de ne pas être détectée par l'utilisateur lors de contrôles (lors de la conception d'un produit, de sa fabrication ou de son exploitation) alors que la cause et le mode sont apparus.

Démarche de la méthode AMDEC :

d- Etape 4 : Evaluation de la criticité

B – Cotation de la criticité

* Cotation des critères :

Pour évaluer ces trois critères, on utilise des grilles de cotation qui peuvent être définies par l'entreprise ou alors reprises dans certains ouvrages spécialisés (<u>ANNEXE</u>).

* Expression de la criticité

On obtient la criticité C par la formule :

 $C = G \times F \times N$

Démarche de la méthode AMDEC:

e- Etape 5 : Définir et suivre un plan d'action préventive

Dans ce plan d'action vont figurer les actions préventives à mener pour diminuer le coefficient de criticité. Une diminution de la criticité pourra être obtenue en jouant sur un (ou plusieurs) terme(s) du produit (F x G x N).

Les actions seront d'ordre préventif ou correctif selon le cas. Elles visent à supprimer les causes de défaillance. L'essentiel de l'action doit porter sur la prévention d'une part et la diminution de la fréquence d'autre part. Pour suivre la mise en place des actions, on utilise un tableau AMDEC appelé aussi fiche de synthèse de l'AMDEC (ANNEXE). Après la mise en place des actions, on évaluera la nouvelle criticité des défaillances. Si la criticité n'est toujours pas satisfaisante, on définira d'autres actions préventives.

Apports et limites de l'AMDEC :

a- Apports:

A - Les apports indirects:

- 1. Augmentation du rendement.
- 2. Centralisation de la documentation technique.
- 3. Mise en place de fiches de suivi des visites de l'exploitant.

B - Impact sur la maintenance

- 1. Optimisation des couples Causes/Conséquences.
- 2. Amélioration de la surveillance et des tests.
- 3. Optimisation de la maintenance.

C - Impact sur la qualité

- 1. Meilleure adéquation matériel/fonctionnel.
- 2. Meilleure efficacité en développement/fabrication.
- 3. Meilleure efficacité en utilisation.

Apports et limites de l'AMDEC :

b- Quelques erreurs à éviter :

- Animateur du groupe de travail non compétent.
- Groupe de travail trop important.
- Se focaliser sur une défaillance externe à l'étude (sujet mal défini).
- Confondre AMDEC Moyen de production avec AMDEC Procédé.
- Oublier le client.

Apports et limites de l'AMDEC :

c- Les limites de la méthode AMDEC:

Bien que d'un usage généralisé, il serait inexact de prétendre que l'AMDEC est un outil universel. En fait l'AMDEC présente quelques limitations :

- Elle est tributaire d'une bonne analyse fonctionnelle ;
- Elle impose des travaux et une méthodologie demandant une préparation, une rigueur et parfois des moyens importants pour l'entreprise.
- Même si sa vocation est le traitement préventif des défaillances, elle doit s'appuyer sur un savoir-faire existant dans l'entreprise et à partir duquel le groupe de travail peut extrapoler ses recherches.

<u>retour</u>

Synthèse d'étude AMDEC									Dat	te:			Nom:				
Raison sociale du client :														e :			
_	Objectifs : Type de fabrication :														Décideur :		
Obj	Objectifs de l'étude :									Lin	Limites de l'ét			e			
Causes de l'étude :																	
Planning		Prévisionnel												Par	ticipa	nts:	
		Semaines												(no	m + te	éléphone)	
		Réalisé															
		0		Déb Suiv								Fin	: F	Animateur :			
		Initial					Evolution de la cri					iticite	5	Ob	servat	ions :	
B I L A	Date :						C	C0 C1			C 2	C2					
	Nom	bre	re Total]			
	de	Criticit		Criticité >limite										1			
	cause																

retour

Eléme	nt		nces		Crit	icité		Décisions de		
Désignation Fonctio n			Cause de la défaillance	E Hel	Détection	F	G	N	Ι	maintenance

Fréquence d'apparition F

F	Défaillance	Probabilité
1	Probabilité très faible : Défaillance inexistante sur équipement analogue Capabilité CP > 1,67	1 20000 P<1 10000
2	Probabilité faible : Très peu de défaillances sur équipement analogue ou sous contrôle statistique - Capabilité 1,33 < CP < 1,67	1 2000 P< 1 1000
3	Probabilité modérée : Défaillances apparues occasionnellement sur équipement analogue - Capabilité 1 < CP < 1,33	1/500 P<1/200
4	Probabilité élevée : Défaillances fréquentes sur équipement analogue Capabilité 0,83 < CP < 1	100 P<1 100
5	Probabilité très élevée : Il est certain que la défaillance se produira fréquemment.	$\frac{1}{20}$ < P< $\frac{1}{10}$

Gravité des effets

G	Client final ou atelier aval
1	Défaillance minime – Le client ne s'en aperçoit pas – Aucune influence sur les opérations
	suivantes
2	Défaillance mineure que le client peut déceler, ne provoquant qu'une gêne légère et aucune
	dégradation ou perturbation notable des performances du produit ou du système
3	Défaillance avec signe avant-coureur qui mécontente le client ou le met mal à l'aise –
	Légère perturbation des flux de production
4	Défaillance sans signe avant-coureur provoquant un grand mécontentement du client et/ou
	des frais de réparation élevés – Perturbation importante du flux de production – Rebuts ou
	retouches importantes
5	Défaillance sans signe avant-coureur impliquant des problèmes de sécurité – Arrêt du
	processus de fabrication

Non détection des défaillances

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
F	Risque de laisser passer une défaillance	Probabilité
1	Probabilité très faible de ne pas détecter la défaillance avant que le produit ne quitte l'opération concernée – Contrôle automatique des pièces à 100%	1 20000 P<1 10000
2	Probabilité faible de ne pas détecter la défaillance – La défaillance est évidente, quelques défaillances échapperont à la détection (contrôle unitaire)	1/2000 P<1/1000
3	Probabilité modérée – Contrôle manuel difficile	1/500 P<1/200
4	Probabilité élevée – Le contrôle est subjectif – Echantillonnage mal adapté	$\frac{1}{100}$ < P< $\frac{1}{50}$
5	Probabilité très élevée – La défaillance n'est pas apparente – Pas de contrôle possible	$\frac{1}{20}$ < P< $\frac{1}{10}$

<u>retour</u>

